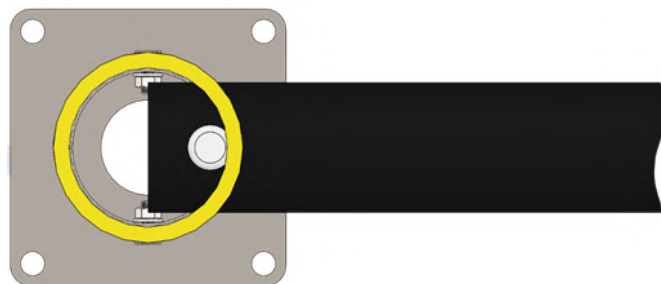
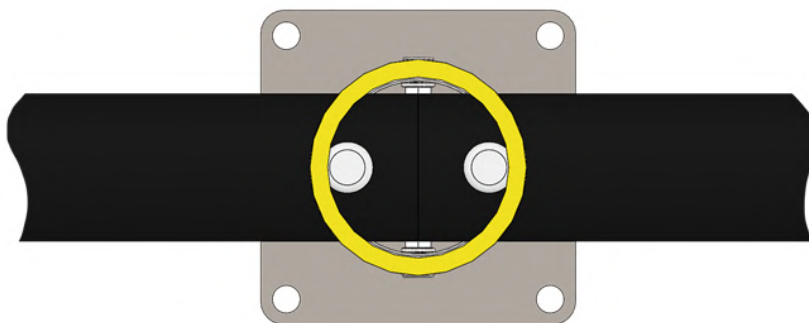


Установка трубы секции в концевой столб.



**Рисунок 5.** Правильное расположение трубы секции внутри конечного столба (вид сверху) и его фиксирование.

2. Вставить противоположные стороны элементов секции во сквозные отверстия соединительного столба. В то же время контур крепежа 20 мм должен расположиться касательно к внутренней стенке трубы внутри столба.



**Рисунок 6.** Правильное расположение двух соседних секций внутри связующего столба (вид сверху).

3. В противоположное отверстие столба вставьте трубу следующей секции. При правильном взаимном размещении элементов соседних секций внутри соединительного столба должно получиться, как на рис. 6.

Далее необходимо двумя фиксирующими трубами через 20 мм отверстия зафиксировать верхние элементы соседних секций внутри соединительного столба.

Необходимость повторения пункта №2 определяется количеством секций барьера ВТ110 на защищаемом участке.

4. Замыкающую секцию барьера ВТ110 собирать согласно пункту №1. С последним связующим столбом эта секция должна соединяться способом, описанным в пункте №2.

# Инструкция по сборке и монтажу барьеров ВТ110

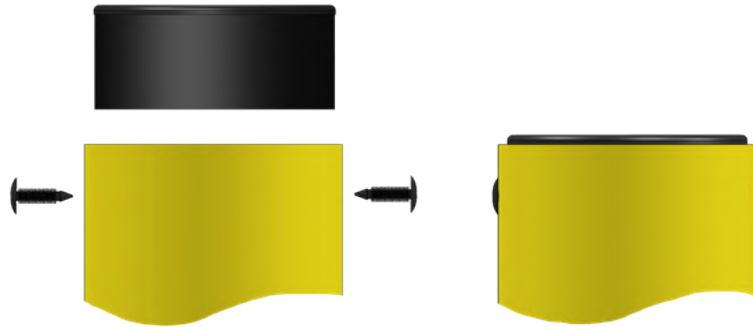


Рисунок 7. Установка и фиксация крышек столбов.

5. Закройте верхушки столбов крышками. После монтажа крышек их нужно закрепить фиксами (2 фикса на крышку). Для этого в плоскости симметрии барьера в столбе на расстоянии 20-25 мм от верхушки желтой трубы столба нужно просверлить сверлом отверстия 7 мм и забить в них фиксы (оси этих отверстий должны быть ориентированы в том же направлении, что и элементы секций, см. рис. 7).

Монтаж крышек можно производить как на промежуточном, так и на финальном этапе сборки барьера.

5. После сборки барьер необходимо закрепить на фундаменте с помощью самонарезающих анкеров, которые поставляются в комплекте. Для разметки отверстий рекомендуется использовать в качестве шаблонов отверстия в металлических опорах барьера. После выполнения разметки перед сверлением полов опоры рекомендуем отставить в сторону. Сверление выполнять сверлом 10 мм на глубину не менее 100 мм (рис. 7.1). Если используются сверла большего диаметра, анкер потеряет свою эффективность в процессе эксплуатации барьера. С отверстий в фундаменте необходимо удалить продукты сверления (рис. 7.2). Установите столбы барьера на свои места и закрутите анкера. Анкер самонарезающий, устанавливаемый правильно, будет вкручиваться туго, поэтому рекомендуется использовать ударный гайковерт с гибким валом (рис. 7.3 и 7.4). Гайковерт ударный для закручивания самонарезающих анкеров, идущих в комплекте, должен обеспечивать крутящий момент 950 Нм и выше.

После монтажа первого столба второй и последующие столбы необходимо монтировать внатяжку для обеспечения максимальной жесткости секций.

# Инструкция по сборке и монтажу барьеров ВТ110

Если для защиты участка применяется барьер ВТ110 с таким количеством секций, что монтаж после полной сборки изделия усложнен, необходимо закреплять столбы на фундаменте на промежуточных этапах сборки. Во всяком случае, следует учитывать, что большая длина многосекционного барьера будет приводить к накоплению погрешности геометрии элементов секций, из-за чего возможно отклонение реальной длины защиты от значения, указанного в проекте. Поэтому для обеспечения возможности наилучшего позиционирования барьера относительно защищаемых объектов необходимо при возможности монтаж защиты производить уже после его сборки.

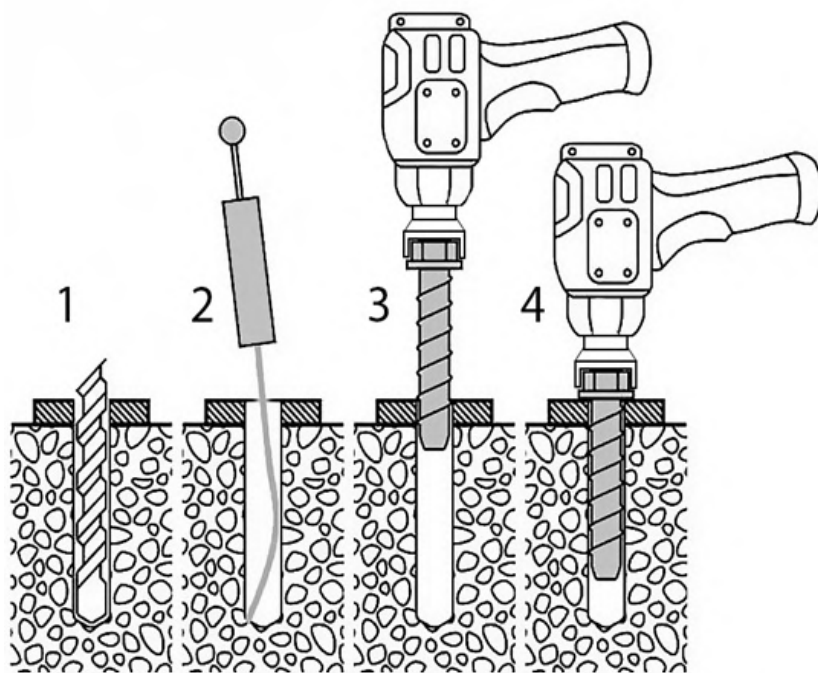


Рисунок 7. Закрепление барьера.

Односекционный барьер ВТ110 собирается аналогично. Для его сборки необходимо выполнить пункты №1, 4 и 5.